

弊社架装の増設した方向指示器のリコールに関するお知らせ

平成19年11月20日、株式会社モリタエコノスは次の内容のリコールを国土交通省に届け出ました。

対象車両をご愛用いただいておりますお客様には大変ご迷惑をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございません。

当該車両をお持ちのお客様には、お知らせのダイレクトメール、電話、訪問等で直接ご連絡させていただきます。お客様にはご無理を申しあげることになりますが、お時間の都合をつけていただいた上、弊社による無償修理をさせていただきますので、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

1. 不具合の内容

平成17年12月から平成19年1月の間に製作した塵芥車および衛生車で、増設した方向指示器の電気結線およびフラッシュリレーの選定が不適切なものがありました。そのため車両の前面および後面に備える方向指示器が、断線、球切れ等で正常に機能しなくなった場合、本来、運転者席の作動状態表示装置の点滅回数が著しく変化すべきところ、本件では点滅回数が増えないため、運転者が運転席で断線および球切れ等を確認できないものです。

2. 改善の内容

車種によって方法が異なるため、または のいずれかの改善処置をとらせていただきます。

電気結線方法を変更し、増設対応のフラッシュリレーに交換。

電気結線方法を変更し、増設対応のフラッシュリレーを追加。

3. 対象台数

83台

4. 改善作業時間

約2～3時間/台

5. お問い合わせ窓口 (株)モリタエコノス

本社 営業推進部サービスグループ	072-995-0606	静岡営業所	054-281-2388
仙台支店	022-237-4171	名古屋支店	052-882-4571
秋田営業所	018-845-4404	北陸出張所	076-443-6055
埼玉支店	048-777-1891	関西支店	0798-34-6561
千葉支店	043-243-2737	京都営業所	075-631-3391
東京支店	03-5569-1740	広島支店	082-893-2231
西東京営業所	042-531-7581	四国支店	087-841-3330
新潟営業所	025-265-0276	福岡支店	092-591-1201
神奈川支店	045-505-0031	鹿児島営業所	099-282-8352

6. リコール対象車両

車名	型式	車台番号	台数
いすゞ	AFG-NKR82AN	NKR82AN-7000211 ~ NKR82AN-7001219 平成17年12月26日 ~ 平成19年1月16日	9
	AFG-NKR82N	NKR82N-7001288 平成19年1月10日	1
	PA-NPR81N	NPR81N-7023809 , NPR81N-7028032 平成18年7月31日 , 平成18年10月17日	2
	PB-NKR81AN	NKR81AN-7045432 ~ NKR81AN-7063614 平成18年4月20日 ~ 平成18年11月30日	14
	PB-NKR81N	NKR81N-7043847 ~ NKR81N-7048865 平成18年3月18日 ~ 平成18年9月15日	5
	PB-FSR35G3	FSR35G3-7000210 平成18年10月25日	1
トヨタ	BDG-XZU304A	XZU304A-1002439 , XZU304A-1002453 平成18年12月7日 , 平成18年12月22日	2
	LD-BZU300A	BZU300A-1000223 平成18年7月18日	1
	PB-XZU301A	XZU301A-1003076 , XZU301A-1003209 , XZU301A-1003702 平成18年6月30日 , 平成18年7月28日 , 平成18年8月25日	3
三菱ふそう	KK-FE73CB	FE73CB-520024 ~ FE73CB-520209 平成17年12月21日 ~ 平成18年11月29日	5
	PA-FE73DB	FE73DB-520405 ~ FE73DB-523136 平成18年1月27日 ~ 平成18年12月22日	5
	PA-FE83DCY	FE83DCY-520301 平成18年8月29日	1
日産	AFG-AKR82AN	AKR82AN-7000015, AKR82AN-7000025, AKR82AN-7000026 平成17年12月13日, 平成18年8月23日, 平成18年8月24日	3
	PB-AKR81AN	AKR81AN-7004270 , AKR81AN-7005802 平成18年6月14日 , 平成19年1月12日	2
ニッサン ディーゼル	PB-MK36ABH	MK36ABH-13471 平成18年8月9日	1
日野	LD-BZU300X	BZU300X-1000104 ~ BZU300X-1000361 平成18年1月26日 ~ 平成18年11月2日	10
	PB-XZU301X	XZU301X-1003509 ~ XZU301X-1004137 平成18年7月28日 ~ 平成18年10月31日	5
	PB-XZU334M	XZU334M-1000267 平成18年5月31日	1
	PB-XZU404X	XZU404X-1000902 平成18年10月20日	1
	PD-XZU304X	XZU304X-1000792 , XZU304X-1000921 平成18年3月2日 , 平成18年3月14日	2
	PH-XZU304X	XZU304X-1001779 ~ XZU304X-1002218 平成18年9月6日 ~ 平成18年11月17日	8
	PK-FR2PPJA	FR2PPJA-10059 平成18年7月6日	1
対象車の車体番号及び製作期間範囲には、対象にならない車体も含まれている場合があります。			計83

なお、今回の届出対象以外の車両で、類似の現象が発生した場合には弊社お問い合わせ窓口までご連絡をお願い申し上げます。車両を確認させていただき適切な処置をとらせていただきます。