
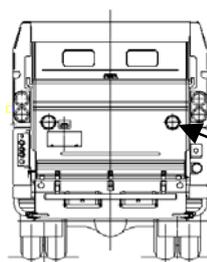




## 改善箇所説明図

塵芥車

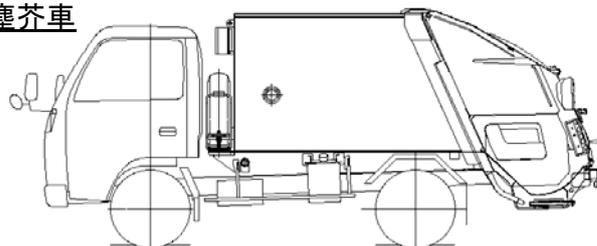

増設した方向指示器

糞尿車

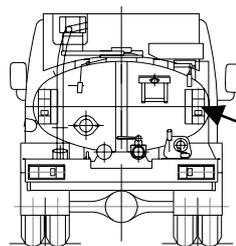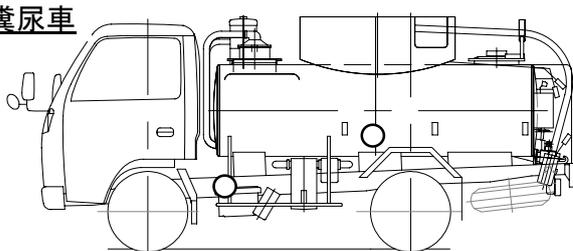

増設した方向指示器

方向指示器の増設位置は  
車両により異なる

### 不具合発生箇所


増設した方向指示器の電気結線またはフラッシャーリレーの選定が不適切なものがある。  
そのため車両の前面および後面に備える方向指示器が正常に作動しなくなった場合、  
運転者席の作動状態表示装置の点滅回数が変化しないものがある。

※改善内容は、架装または車種により異なる。

### 改善後

既設のフラッシャーリレーを取外し、「方向指示器増設」に  
対応したフラッシャーリレーに交換する。  
又、電気結線を変更する。


フラッシャーリレー

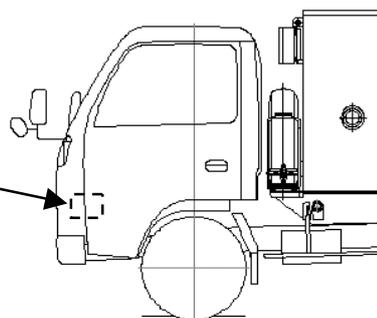

### 改善後

既設のフラッシャーリレーを変更せず、新たに断線警告  
機能を有したフラッシャーリレーを追加する。  
又、電気結線を変更する。

追加フラッシャーリレー

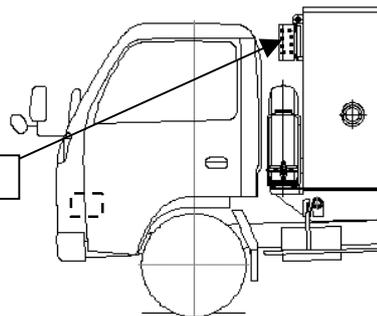

注:  内は、交換・追加部品を示す。