
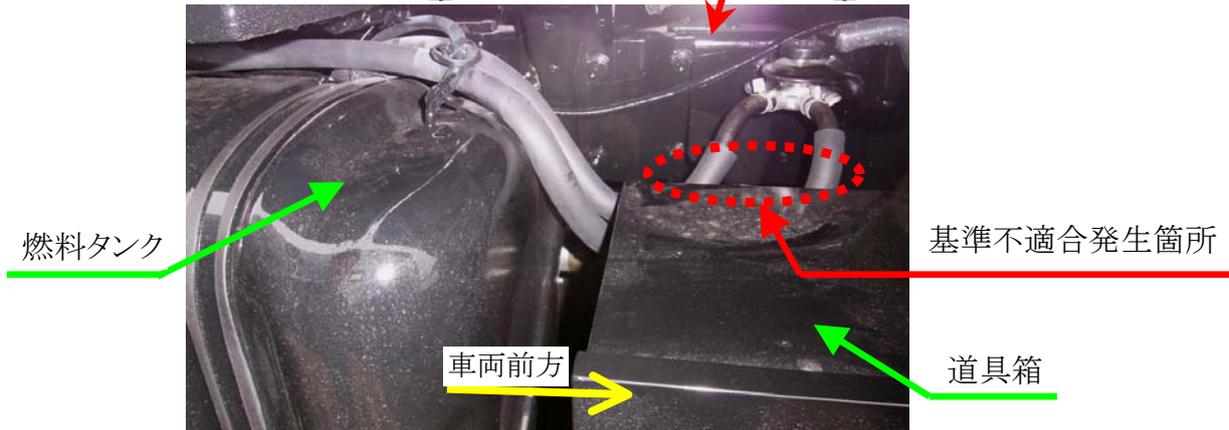


リコール届出番号 2803

## 改善箇所説明図

ダンプ車

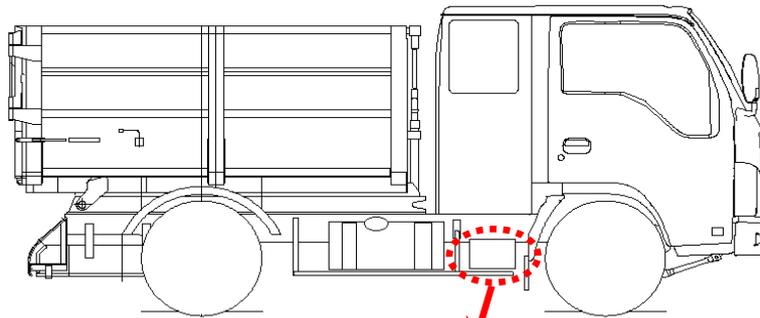

### 基準不適合の内容

ダンプ車の燃料ホースにおいて、工具箱を取り付けた際の燃料ホースの固定方法が不適切なため、工具箱と接触しているものがある。そのため、走行時の振動等により燃料ホースが損傷し、燃料が漏れ、最悪の場合、火災となるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、燃料ホース固定ブラケット及びプライミングポンプ延長ブラケットを追加し、燃料ホースを固定するとともに、当該ホースの状態を点検し、損傷がある場合は新品と交換する。



注:  内は、取付部品を示す。