


# 改善箇所説明図

## 訪問入浴車

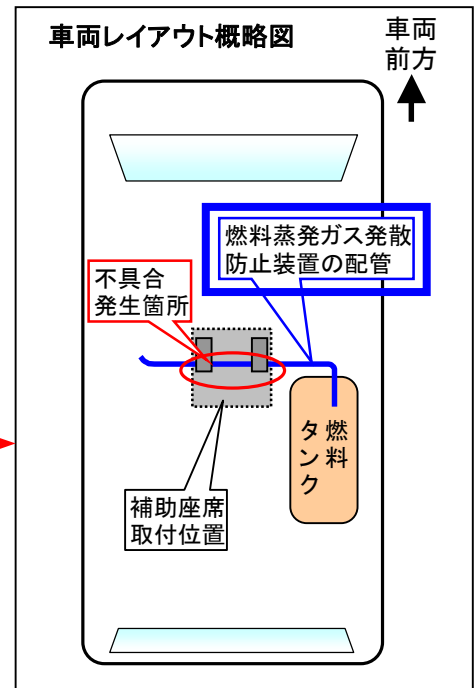

### 不具合発生箇所

訪問入浴車において、車両フロアパネルに補助座席を取り付ける穴をドリルであける作業工程が不適切なため、当該取付穴の直下に通っている燃料蒸発ガス発散防止装置の配管を損傷させてしまったものがある。また、補助座席の取付ボルトと当該配管が干渉しているものがある。このため、そのままの状態で使用を続けると、配管に穴があいて燃料蒸発ガスが大気中に漏れるおそれがある。

### 改善後の内容

全車両の補助座席取付けボルトの位置を変更する。そのうえで配管を点検し、配管に損傷又はボルトが接触しているものは新品の配管に交換する。

### 識別

改善実施済車には運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、No.3287のステッカーを貼付けする。

注:  内は点検・交換する部品を示す。